

Protokol

sepsaný dne 24.2.1978 ve věci kolaudace objektů A,B,C a D a to mimo přízemí v ulici Husově v Kolíně I,

Za přizvané účastníky řízení se k jednání dostavili:

- OHS Kolín - s. Dr. Jirků
- OBP Kolín - s. Kopecký, s. Hradil, s. Janda, s. Troup
- ÓIPO ONV Kolín - s. Kamrýt
- Stěvak Kolín - s. Vejsada, s. Kurka
- OKSS Kolín - s. Záruba, s. Novotný
- STP Kolín - s. Sklenář, s. Šindelář
- Průmstav np. Kolín - s. Dr. Věber, s. Ulovec, s. Kolovecký
- KIU Kolín - s. Přikryl
- OV MěstNV Kolín - s. ing. Chaloupka
- STE Kolín - s. Jelínek
- TSM Kolín - s. Dědek

Vypraveno dne: 1. 2. 1978

Kolaudační komise ve shora uvedeném složení provedla prohlídku některých bytů v různých podlažích objektů A,B,C,D. Dispoziční řešení bytů je provedeno podle projektu. V kuchyňských koutcích byly osazeny elektrické trouby a plynové vařiče.

Jednotliví účastníci řízení vnesli do protokolu tyto připomínky:

OHS Kolín - závazný posudek Okresního hygienika ke kolaudaci 105 B. J. Husova ul. bude vydán do 1 týdne. Při dnešním šetření upozorňují na skutečnost, že řada bytů nebude osluněna. Upozorňují na technicky nedokonalé provedení jednotlivých průduchů /WC, koupelna/ do větrací šachty. Požadují, aby bylo odborně posouzeno ve smyslu ČSN 734301 obytné budovy- zaustění digestoří nad plynovými spotřebiči do společného větracího průduchu hygienických zařízení. Před nastěhováním uživatelů je nezbytné, aby byly výtahy v provozu vzhledem k tomu, že uživatelé mají být vyšších věkových skupin. Před nastěhováním nájemníků je potřebné vybavit provizorní plato přísl. počtem odpadových nádob. Vybavení prádeln pračkami na 6 kg suchého prádla považují za neekonomické vzhledem ke spotřebě proudu a vody, neboť se jedná o malobyty s jedním až dvěma uživateli. Technické za- budování praček /umístěné na zvýšeném betonovém loži/ je z hlediska fyziologie práce a ovládní manipulačních zařízení pro starší osoby nevyhovující. Nejzávažnější technickou závadou, která může ohrozit život uživatelů, je, jakvše uvedeno, nedokonalé technické provedení odvědu spalin z plynových spotřebičů.

- STP Kolín - 1/ některý hlavní uzávěr není přístupný /umístěn pod stropem/  
 2/ stoupačí potrubí do jader je bez uzávěru  
 3/ rozvod pod stoupačkami je umístěn v podhledu pod stropem a není přístupný, neb je zakratý akustickým stropem

S těmito body zástupci STP nesouhlasí. Vyjádření může dát vyšší nadřízený orgán /IHP/. Požadujeme odsouhlasení nosné konstrukce pod vgríčem, zda má nosnost a je z nehořlavého materiálu.

- ÓIPO ONV Kolín - požaduje trvale volnou oboustranně průjezdnou příjezdovou 4 m širokou komunikaci ke všem blokům, která nesmí být používána pro skladování materiálů, garážování, nebo parkování v denní i noční době. Komunikace k bytům i veškeré unikové cesty musí být bezpečné, bez skladovaných materiálů a trvale volné. Přezkoušení hydrantové sítě včetně doplnění požárního příslušenství tj. hadic a proudnic.