


KONSTRUKCE VE 2.NP
1:50

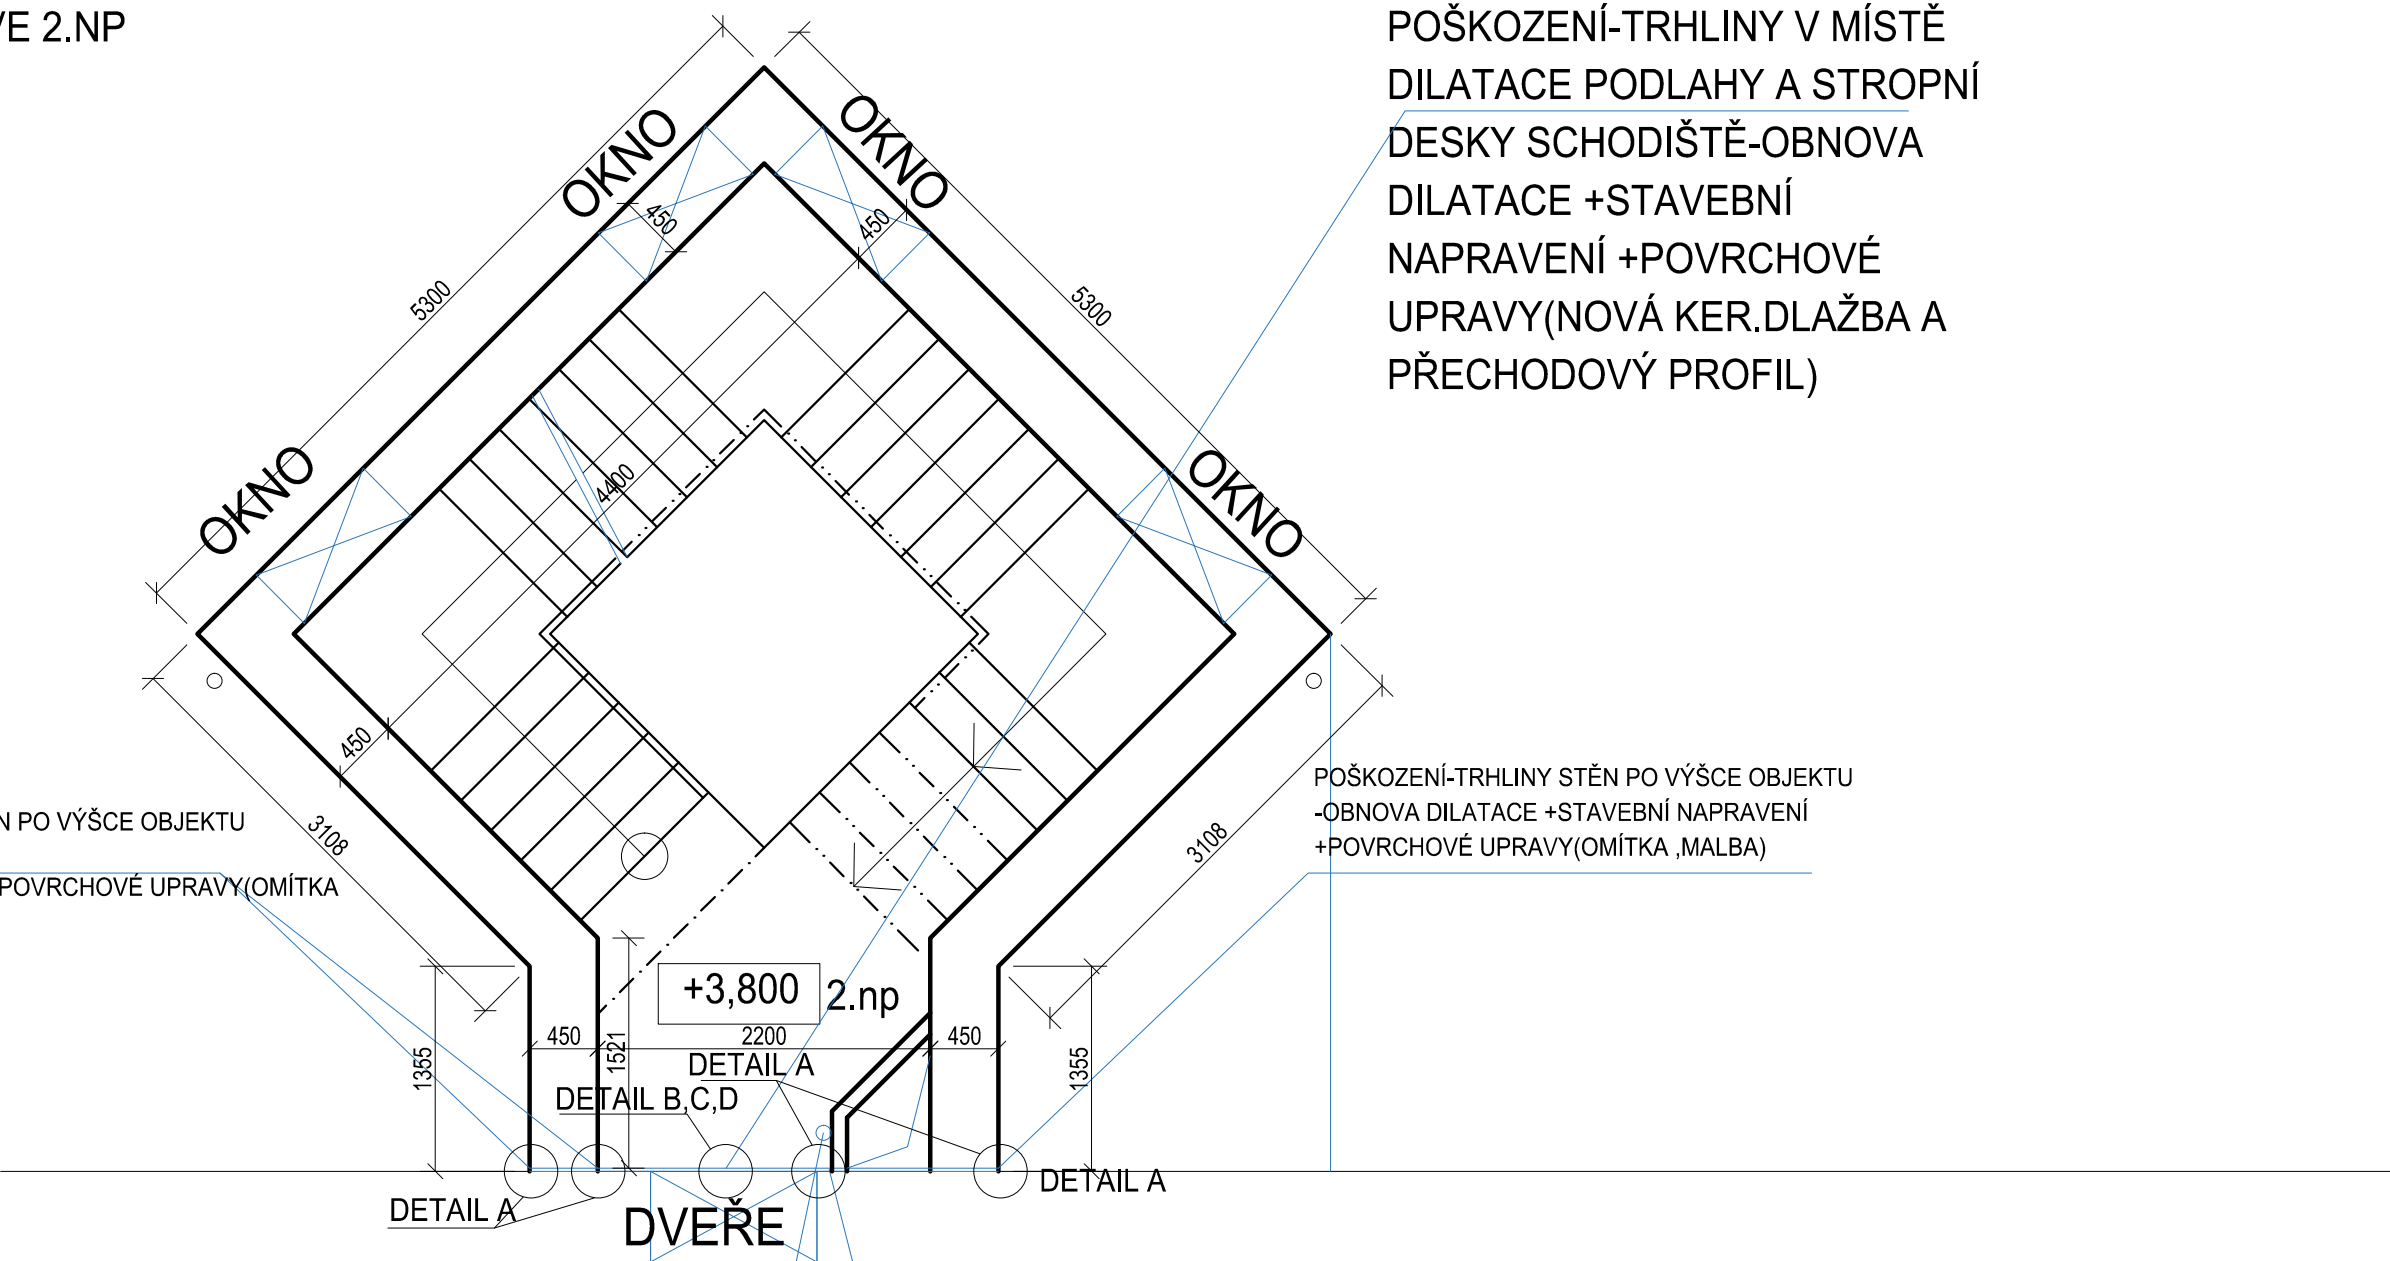

POŠKOZENÍ-TRHLINY V MÍSTĚ
DILATACE PODLAHY A STROPNÍ
DESKY SCHODIŠTĚ-OBNOVA
DILATACE +STAVEBNÍ
NAPRAVENÍ +POVRCHOVÉ
UPRAVY(NOVÁ KER.DLAŽBA A
PŘECHODOVÝ PROFIL)

POŠKOZENÍ-TRHLINY STĚN PO VÝŠCE OBJEKTU
-OBNOVA DILATACE
+STAVEBNÍ NAPRAVENÍ +POVRCHOVÉ UPRAVY(OMÍTKA
,MALBA)

POŠKOZENÍ-TRHLINY STĚN PO VÝŠCE OBJEKTU
-OBNOVA DILATACE +STAVEBNÍ NAPRAVENÍ
+POVRCHOVÉ UPRAVY(OMÍTKA ,MALBA)

HLAVNÍ BUDOVA

DILATACE KONSTRUKCE PODLAHY
NUTNO OBNOVIT,
TJ. ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ DLAŽBY
VYČIŠTĚNÍ SPÁRY
NOVÝ DILATAČNÍ PROFIL V ÚROVNI PODLAHY
NOVÝ DILATAČNÍ PROFIL V ÚROVNI STROPU

STAVAJÍCÍ VEDENÍ PLYN

PŘÍSTAVBY-PŘI POSUNECH KONSTRUKCE DOŠLO JIŽ
I K POSUNŮM STAVAJÍCÍCH PROSTUPŮ A
KONSTRUKCE DESKY NALÉHA NA
PLYN.POTRUBÍ-NUTNO OBNOVIT KLUZNÉ PROSTUPY
PŘES SCHODIŠTOVOU DESKU,
VYČIŠTĚNÍ PROSTUPU ,PŘÍPADNĚ PROVÉST POSUN
PLYNOVÉHO POTRUBÍ,
POTRUBÍ SE NESÍ DOTÝKYT NOSNÝCH KONTRUKCÍ
STĚN A STROPU